



## Inspection Report - تقرير فحص

1G1JA6SH6G4124681 | Chevrolet | Sonic | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسبح -شارع كراج ٣٠٠٠  
الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	10115
تاريخ الكشف	Check Date	10/22/2022
وقت الكشف	Check Time	12:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/22/2022
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	1:00 PM

### معلومات المركبة | Car Details

الماركة	Makes	Chevrolet
الموديل	Model	Sonic
رقم الشاسي	Chassis No	1G1JA6SH6G4124681
سنة الصنع	YEAR	2016
ميل	Mile	21917
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Hatchback
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	Less than 150 HP

### حالة الاطارات | Tire condition




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سئى	bad	تاريخ الانتاج 2019
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سئى	bad	تاريخ الانتاج 2019
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سئى	bad	تاريخ الانتاج 2019
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سئى	bad	تاريخ الانتاج 2019

### فحص الدبلات | SUSPENSION SYSTEM CHECK

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	فحص الهيئة الأمامية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%)	2%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	فحص الهيئة الخلفية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%)	3%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	الدبل الأمامي يمين (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)	83%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	الدبل الأمامي يسار (MIN. 20%)	Left Front Suspension (Min20%)	85%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	الدبل الخلفي يمين (MIN. 20%)	Right Rear Suspension (MIN. 20%)	72%


الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	الدبل الخلفي يسار (MIN. 20%)	Left Rear Suspension (MIN. 20%)	69%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الأمامي (M/KM - MAX+5/-5)	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الخلفي (M/KM - MAX+8/-8)	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)	0.0

## فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK

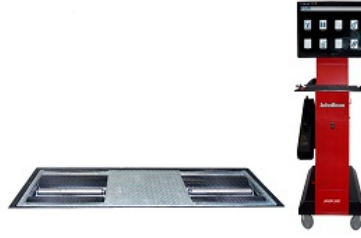

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	المكابح (MIN.50%)	Brakes (MIN.50%)	66%
المكابح اليدوية	Side Break	المكابح اليدوية (MIN.16%)	Side Brakes (MIN.16%)	1%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	1376

## فحص الشاسي | chassis check

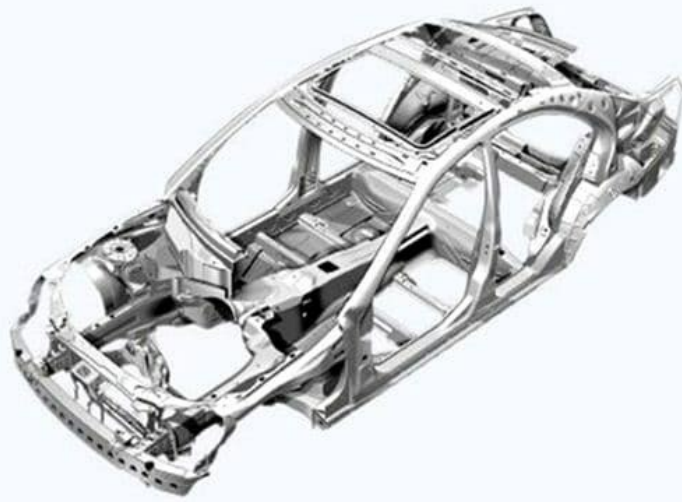

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البذنة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاسي الامامي اليمين	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاسي الامامي اليسار	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاسي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاسي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good	
الشاسي الامامي اليسار	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	متضرر	damaged	



جسر خلفي	back bridge	متضرر	damaged	
----------	-------------	-------	---------	--



البدنة الخلفية

badna background

متضرر

damaged



حوض السيارة

car basin

متضرر

damaged



رأس الشاصي الخلفي الأيسر

left head of front chassis

سليم

good

رأس الشاصي الخلفي الأيمن

right head of rear chassis

متضرر

damaged



الشاصي الخلفي الايمن

Rear chassis right

متضرر

damaged



الشاصي الخلفي الايسر

Rear chassis left

متضرر

damaged

ضرر بسيط




تقاطع الشاصي الخلفي

cross of rear chassis

سليم

good

## فحص الجزء السفلي | LOWER PART CHECK

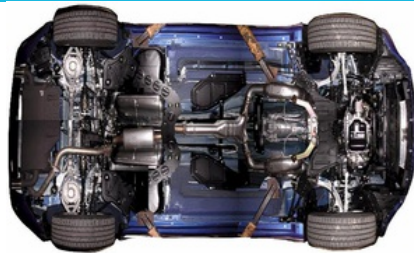

المجموعة

Type

الوصف

Description

Additional Info

فحص الرديتر

Radiator check

سليم

good


مشط ستيرن

steering rack

وسط

central

حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	سيئ	Bad	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	يوجد تصليح

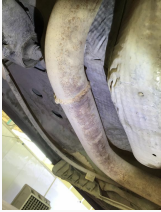

### فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad	



درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	سيئ	Bad	




درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

### فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

## MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك

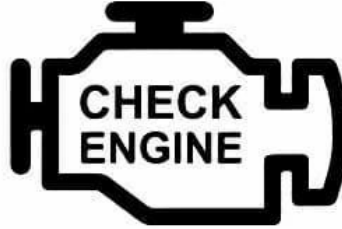


المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكبر	Transmission condition	مقبول	acceptable	

## OBDD ELECTRONIC FAULTS CHECK | ااعطال الالكلرولولة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للاعطال	Fault Found	
الكلرولولة المللولة ملبلا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للاعطال	No Fault Found	
الكلرولولة الاضواء	electronic lights	لايوجد قيد للاعطال	No Fault Found	
الكلرولولة الالكلرولولة - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للاعطال	No Fault Found	
مقود كهربائلي	Electrical Steering	لايوجد قيد للاعطال	No Fault Found	
الكلرولولة المكلف	Air Condition	لايوجد قيد للاعطال	No Fault Found	
الكلرولولة المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للاعطال	No Fault Found	
الكلرولولة نائل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للاعطال	No Fault Found	
الوسائل الهوالولة	Airbags	سليم	good	
اللمة الالمان	Safety belts	مللرر	damaged	

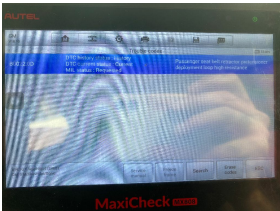

## BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	73%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

## BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	جراد
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	جراد
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	رصعات وخدوش
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل وجراد
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات وخدوش وجراد
حقيبة السيارة	Trunk	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	يوجد صيغ معجون
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	( مصلح بدون صيغ ) بارد	fixing whit out paint	رصعات وخدوش وتكحيل وجراد
باب خلفى يمين	Right Rear Door	( مصلح بدون صيغ ) بارد	fixing whit out paint	متضرر رصعات وخدوش وتكحيل وجراد ومفتوح
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصعات وجراد
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	متضرر	damaged	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش وتكحيل
جناح امامى يمين	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مفتوح
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصيغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	

## Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سئء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	متضرر	damaged	يوجد كسر في التحكم



بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	يوجد كسر في الشمسيات
-------------	------------	-------	------------	----------------------



### المصابيح الامامية و الخلفية | Headlights and taillights




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

### فحص منظومة التبريد و التدفئة | Inspection of the cooling and heating system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	سيء	bad	

### Additional Notes | ملاحظات اضافية

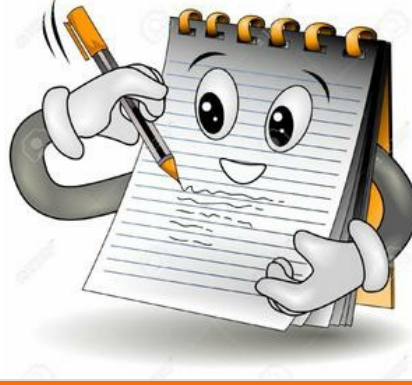

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بنص للاطارات